



DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Berlin  
Kurt-Schumacher-Damm 28  
13405 Berlin  
Tel: 030/986098-20  
Fax: 030/986098-2333

DEKRA Automobil GmbH, Kurt-Schumacher-Damm 28, 13405 Berlin

DEKRA Automobil GmbH  
Berlin Reinickendorf  
Kurt-Schumacher-Damm 28  
13405 Berlin  
Tel: 030/9860982-0  
Fax: 030/9860982-333

## Rechnung

Rechnung Nr.:  Rechnungsdatum:  Berichts-Nr.:   
 Auftrag Nr.:  Leistungsdatum/-ort:  / D-14057 Berlin  
 Kunden Nr.:   
 Auftragserteilung mündlich durch  am   
 Schadenart: Unfall  
 Amtl. Kennz.:  Schaden-Nr.:   
 Fz-Ident-Nr.:   
 Anspruchsteller:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>EDV-Gutachten</b>			
Rüstzeit FZ-Daten/Kontrolle Bericht			38,49 EUR
Fahrzeit			77,71 EUR
Schadenaufnahme -Kalkulation			255,44 EUR
Ermittlung Daten z.B. RW, WBW, WD, RD usw.			55,40 EUR
Bearbeitung			427,04 EUR
Auslagenpauschale	1		40,00 EUR
Kilometer	28	0,47	13,16 EUR
Foto Digital	17	1,80	30,60 EUR
Sonstige Auslagen	1	20,50	20,50 EUR
<b>Nettobetrag</b>			<b>531,30 EUR</b>
Mehrwertsteuer 19,00 % von		531,30	100,95 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>632,25 EUR</b>

Der Gesamt-/Restbetrag ist sofort fällig und ohne Abzug zahlbar.  
 Bitte geben Sie bei Zahlung unsere **Rechnungs-Nr.:**  an.

Sicherungsabteilung erstellt / versendet.

DEKRA Automobil GmbH · Kurt-Schumacher-Damm 28  
13405 Berlin

DEKRA Automobil GmbH  
Berlin Reinickendorf  
Kurt-Schumacher-Damm 28  
13405 Berlin  
Telefon 030 / 9860982-0  
Telefax 030 / 9860982-333

E-Mail [dekra.berlin@dekra.com](mailto:dekra.berlin@dekra.com)

## Begleitschreiben

Schadenart  
Schaden-Nr.  
Anspruchsteller  
Amtliches Kennzeichen  
Unfallgegner

AKZ Unfallgegner  
Ihr Auftrag vom

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie das in Auftrag gegebene Gutachten.

Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der Gutachtennummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

RW-Bieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
Hugo Automobile GmbH, Mühlenstr. 62, 13187 Berlin. Tel: 0177 6411100, Fax: +49 (30) 47379132, <a href="mailto:info@hugo-automobile.de">info@hugo-automobile.de</a> ; AO Objektnr: 1201404210543613	13.05.2014	1.660,00 EUR
Erbis Autohandel, Landsberger Allee 495, 12679 Berlin, Tel: 0179/4041581, Fax: 030/33848904, <a href="mailto:romamail@gmx.de">romamail@gmx.de</a> ; AO Objektnr: 1201404210543613	13.05.2014	1.500,00 EUR
Autohandel Chanti, Am Lückefeld 75, 15831 Mahlow, Tel: 01745793588, Fax: <a href="mailto:tesmeradam@yahoo.de">tesmeradam@yahoo.de</a> ; AO Objektnr: 1201404210543613	13.05.2014	890,00 EUR

DEKRA Automobil GmbH  
Handwerkerstraße 15  
D-70565 Stuttgart  
Telefon (07 11) 78 61-0  
Telefax (07 11) 78 61-22 40  
[www.dekra.com](http://www.dekra.com)

Stz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21030  
Ust-ID-Nr. DE 811297 070  
Steuernummer 9901501322  
Commerzbank AG  
IBLZ 600 800 001 Kto.-Nr. 9 010 051 00  
IBAN DE34 6008 0000 0901 0001 00 / BIC DRESDE33HAN  
Landesbank Baden-Württemberg  
IBLZ 600 501 071 Kto.-Nr. 2 019 525  
IBAN DE74 6005 0101 0002 0195 25 / BIC SOLADE33

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Berfin Kubi  
Geschäftsführer:  
Clemens Kinke (Vorsitzender)  
Guido Kutschera  
Wolfgang Linsenmair  
Dr. Gerd Neumann



DEKRA Automobil GmbH - Kurt-Schumacher-Damm 28  
13405 Berlin

Denis Czeslinski  
Hauptstr.13  
16727 Schwante

DEKRA Automobil GmbH  
Berlin Reinickendorf  
Kurt-Schumacher-Damm 28  
13405 Berlin  
Telefon 030 / 9960982-0  
Telefax 030 / 9960982-333

E-Mail [dekra.berlin@dekra.com](mailto:dekra.berlin@dekra.com)

## Sicherungsabtretung

Schadenart

Schaden-Nr.

Anspruchsteller

Versicherungsnehmer

Ämtliches Kennzeichen

Auftrag vom

Adresse Unfallgegner

AKZ Unfallgegner

Versicherungsnummer

KH.-Versicherer

(Anschrift d. Versicherung)

Besichtigungs-Datum/Ort

Schaden Unfalldatum

Unfallschaden

HUK-Coburg, Versicherungsgruppe, 10914 Berlin

## Sicherungsabtretung

Damen und Herren,

tritt ihren Schadenersatzanspruch aus dem oben genannten Schaden in der Höhe der Gutachtenrechnung wie folgt sicherungshalber an die DEKRA Automobil GmbH, im folgenden DEKRA genannt, ab:

DEKRA ist mit der Erstellung einer Sachverständigenleistung zum Unfallschaden beauftragt worden. In Höhe der DEKRA-Rechnung, die aus Anlass der Leistung erstellt worden ist, treten wir die Schadenersatzansprüche aus dem vorbezeichneten Unfall, die uns gegen den Unfallverursacher, den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges zustehen, unwiderruflich an DEKRA ab.

Die Abtretung bezieht sich auf den Entschädigungsbetrag (inkl. MwSt.), den die KH-Versicherung/der Fz-Führer und der Halter aufgrund unserer Schadenersatzforderung zu entrichten hat.

Wir verpflichten uns, diese Abtretung dem Versicherer/Unfallverursacher/Halter anzuzeigen und die Anspruchsgegner anzuweisen, den Entschädigungsbetrag unmittelbar an DEKRA zu zahlen, wenn und soweit wir das Sachverständigenhonorar zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht bezahlen und uns davon in Kenntnis zu setzen.

Durch diese Sicherungsabtretung werden die Ansprüche von DEKRA aus dem Sachverständigenvertrag gegen uns nicht berührt.


DEKRA kann die Ansprüche zu jeder Zeit gegen uns geltend machen und verzichtet in diesem Fall jedoch Zug um Zug auf die Rechte aus der Sicherungsabtretung gegenüber den Anspruchsgegnern.

Wir haben für die Geltendmachung, Durchsetzung unserer Schadenersatzansprüche gegen die Anspruchsgegner selbst zu sorgen.

Eine Zweitschrift dieser Sicherungsabtretung haben wir erhalten.

.....  
Ort/Datum

.....  
Unterschrift des Auftraggebers




## Kurzfassung

### Vorgang



#### Produkt

Auftraggeber:  
Ihr Auftrag vom:  
Schadenummer:  
Anspruchsteller:  
Unfallgegner:  
Schadenart:  
Schadentag:  
Besichtigungsdatum:

#### Gutachten

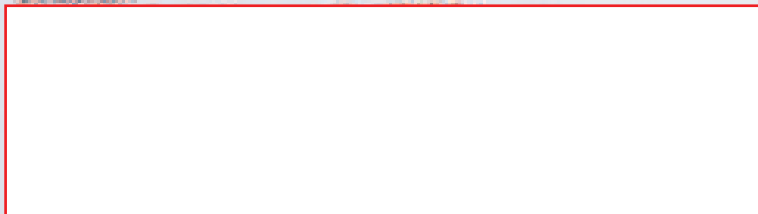

### Fahrzeugbeschreibung

Amliches Kennzeichen	OHV G265	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER MOT WERKE-BMW	Typ / Verkaufsbez.	346C / 318 Ci
Fahrzeug-Ident.-Nr.		Km-Stand abgelesen	
Leistung / Hubraum	87 kW / 1895 cm <sup>3</sup>	Erstzulassung	

### Fahrzeugzustand

Besichtigungszustand	beschädigt
Verkehrssicherheit	bedingt fahrfähig bis zur Werkstatt
Vorschaden	keine festgestellt

### Plausibilität

Zuordnung und Plausibilität	soweit prüfbar plausibel
-----------------------------	--------------------------

### Zusammenfassung und Ergebnis

	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Reparaturkosten	4.171,62 EUR	4.964,23 EUR
Wiederbeschaffungswert		3.700,00 EUR
Besteuerungsart	Privatmarkt	
Restwert	1.394,96 EUR	1.660,00 EUR
Wiederbeschaffungsdauer	10 Werktage	





### Vorgang

Die Vorgangsdaten beruhen auf Angaben des Auftraggebers. Der Schaden ereignete sich am  Der Schaden soll durch einen Verkehrsunfall entstanden sein.

Zum Schadenhergang liegen Angaben des Auftraggebers vor.  
Kfz des VN schleuderte infolge eines Verkehrsunfalls gegen den Frontbereich von in Rede stehendem Fahrzeug.

### Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom  wurde ein Schadengutachten unter Haftpflichtgesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich durch

### Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am  durch Herrn  bei  besichtigt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand. Bei der Besichtigung war  zugegen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Für die Identifikation des Fahrzeuges stand der Fahrzeugschein zur Verfügung. Die abgelesene Fz - Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug wurden digitale Fotos gefertigt.

### Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

### Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten



Haltereintrag



Amtliches Kennzeichen  
 Tag der Erstzulassung  
 Letzte Zulassung  
 Fälligkeit HU



**Technische Daten**

Fahrzeugart: Personenkraftwagen  
 Aufbauart: Coupe  
 Hersteller: BAYER.MOT.WERKE-BMW  
 Typ / Verkaufsbezeichnung: 346C / 318 Ci  
 Fahrzeug-Ident.-Nr.:   
 Motor: Benzin  
 Leistung / Hubraum: 87 kW / 1895 cm<sup>3</sup>  
 Türen: 2  
 Farbe (Hersteller): topasblau  
 Lackierung: Metallic  
 Km-Stand abgelesen: 

Legende: Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 ZR 17 94 Y	Hankook	S / O	7 mm
rechts	225 / 45 ZR 17 94 Y	Hankook	S / O	7 mm
2 links	245 / 40 ZR 17 95 Y	Hankook	S / O	7 mm
rechts	245 / 40 ZR 17 95 Y	Hankook	S / O	7 mm

Legende: S: Sommer  
 O: Original

**Serienausstattung**

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: ITS-Kopfairbags für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstellfenster hinten, elektrisch, Automatische Stabilitäts-Control+Traktion (ASC+T), Außenspiegel elektrisch einstellbar, Bremsleuchte, dritte, Check-Control, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Fahrwerk: Sportliche Fahrwerkabstimmung, Fensterheber, elektrisch vorn, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung mit selbst aufladendem Schlüssel, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Kopfstützen (4) vorn und im Fond, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Airbag, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Paket: Nichtraucher, Polsterung: Stoff Flock, Räder: Leichtmetall (4 Stück) Ellipsoidstyling 46, Servolenkung, Sitze: Fondsitzelehne geteilt nach nach vorn klappbar, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Wegfahrsicherung, Zentralverriegelung

**Sonderausstattung** Armauflage vorn klappbar, Bordcomputer, Interieurleisten, metallic hochglänzend, Klimaautomatik, Lackierung: Metallic, Paket: Raucher, Radio: BMW Business CD RDS, Räder: Leichtmetall (4 Stück)  
Doppelspeiche 68 M

**Zustands-  
beschreibung** Gesamtzustand dem Alter und Laufleristung entsprechend.

### **Beschädigungen**

---

**Vorschäden** Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden festgestellt worden.

#### **Schaden**

**Hauptbeschädigungsbereich** Das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt.  
Das Fahrzeug wurde im Frontbereich rechts beschädigt.

**Schaden-  
beschreibung** Durch den Anstoss vorn wurden Stosstangenaussenhaut, Träger und Motordeckel eingedrückt. Der rechte Kotflügel wies vom Abknickungen und Eindrückungen auf. Durch Anstoss an den rechten Scheinwerfer wurde die Abdeckscheibe verschrammt und die Halter waren gebrochen. Die Vorderwand war vorn rechts leicht deformiert. Die Stosstangenaussenhaut wurde linksseitig aus der Führung gedrückt.

**Zuordnung und  
Plausibilität** Zum Schadenhergang liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur Angaben des Auftraggebers vor. Weitere Informationen und Anknüpfungspunkte sind nicht bekannt. Der Schaden ist auf dieser Grundlage zuordenbar und plausibel.

## Instandsetzung

**Reparaturkosten** Die Reparaturkosten wurden nach dem System Audatex ermittelt. Aus der in der Anlage beigefügten EDV-Schadenkalkulation  sind der Reparaturweg sowie die Lohn- und Ersatzteilkosten im Detail zu entnehmen. Folgende Reparaturkosten wurden ermittelt:

Lohnkosten	ohne MwSt.	828,75 EUR
Nebenkosten	ohne MwSt.	119,17 EUR
Lackierkosten	ohne MwSt.	1.225,63 EUR
Ersatzteilkosten	ohne MwSt.	1.998,07 EUR
<hr/>		
Gesamtkosten	ohne MwSt.	4.171,62 EUR
	19,0% MwSt.	792,61 EUR
Gesamtkosten	inkl. MwSt.	4.964,23 EUR

## Hinweise zur Kalkulation

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

Zeitbasis		12 AW/Std
Lohnfaktor 1	ohne MwSt.	85,00 EUR/Std
Lohnfaktor Lack	ohne MwSt.	93,50 EUR/Std
Lacksystem		Herstellersystem
Lackmaterial anteilig		30%

Legende      AW = Arbeitswert      ME = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf vom Auftraggeber (der im Adressfeld genannte Auftraggeber) vorgegebenen Stundenverrechnungssätzen. Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zu Grunde.

## Wertermittlung

### Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine Ermittlung des Fahrzeugwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt, durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung und Sonderzubehör sowie aller wertbildenden Faktoren und der örtlichen Marktlage ermittelt sich ein Wiederbeschaffungswert in Höhe von

inkl. MwSt. 3.700,00 EUR

Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend am Privatmarkt angeboten. Der dann mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dem Wiederbeschaffungswert incl. MwSt.

**Restwert**

Der Restwert wurde am allgemeinen regionalen Markt ermittelt. Dabei wird unterstellt, dass das Fahrzeug zu dem in diesem Gutachten beschriebenen und abgebildeten Zustand veräußert wird. Als Restwert ergibt sich demnach ein Betrag von:

ohne MwSt.	1.394,96 EUR
19% MwSt.	265,04 EUR
inkl. MwSt.	1.660,00 EUR

**Fahrzeugausfall**

**Verkehrssicherheit** Das Fahrzeug war, bezogen auf den besichtigten Schaden, bedingt fahrfähig bis zur Werkstatt.

**Wiederbeschaffungsdauer** Die Wiederbeschaffung eines weitestgehend vergleichbaren Ersatzfahrzeuges / Ersatzobjektes erfordert einen Zeitaufwand von ca. 10 Werktagen

**Notreparatur** Eine Notreparatur ist nicht sinnvoll.

**Zusammenfassung und Ergebnis**

	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Reparaturkosten	4.171,62 EUR	4.964,23 EUR
Wiederbeschaffungswert		3.700,00 EUR
Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend am Privatmarkt angeboten. Der dann mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dem Wiederbeschaffungswert incl. MwSt.		
Restwert	1.394,96 EUR	1.660,00 EUR
Wiederbeschaffungsdauer	10 Werktagen	


**Schlusswort**

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadens- und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem

[Redacted]

Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und  
Gewissen erstellt.

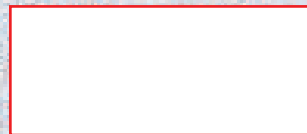

Anlagen:

Schadenkalkulation Nr.: [Redacted]

17 digitale Fotos

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

SCHADEN - KALKULATION

FABRIKAT BMW 3-SER REIHE (E46) 318 CI  
 TYP-CODE 01 33 05  
 AUSSTATTG AB 04.2001 BEZUGS FLOCK 1895CCM 87KW  
 5-GANG SCHALTGETR FELGE 7 J X 16 ALU KLIMAAUTOMATIK  
 RADIO BUSINESS CD-LAUFWERK BORDCOMPUTER  
 MITTELARMLEHNE V AUTOM UMLUFTCONTROL 225/45-/245/40 ER17  
 INTERIEURL HOCHGLANZ SPORTFAHRWERK

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 12 AN=1 STD PREIS/KL 1 = 85.00 EUR/STD  
 PREIS/KL 2 = 85.00 EUR/STD  
 PREIS/KL 3 = 85.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AN	ARB.- PREIS
41 35 000	SEITENWAND V R AB-/ANBAUEN	3	12	85.00
51 23 610	FRONTKLAPPENSCHLOSS L AB-/ANBAUEN	3	3	21.25
51 23 600	FRONTKLAPPENSCHLOSS R AB-/ANBAUEN	3	3	21.25
51 11 500	STOSSSTANGE V AB-/ANBAUEN	3	6	35.42
51 11 501	STOSSSTANGE V ERSETZEN (STOSSSTANGE ABGEBAUT)	3	11	77.92
51 11 795	BEIDE STOSSDAEMPFER FUER STOSSSTANGE ERS	3	4	28.33
63 12 802	SCHWEINWERFER R AUS-/EINBAUEN UMFASST: BLENDE SCHWEINWERFER UND BLINK- LEUCHE AUS-/EINBAUEN	3	6	42.50
63 12 950	ZUSATZARBEIT HALTER ERSETZEN	3	2	14.17
63 13 700	ZUSATZBLINKLEUCHE V L AB-/ANBAUEN	3	1	7.08
51 15 800	STOSSLEISTE SEITENWAND V L AB-/ANBAUEN	3	1	7.08
51 71 539	ABDECKUNG RADHAUS V L AB-/ANBAUEN	3	6	42.50
41 61 600	FRONTKLAPPE AB-/ANBAUEN	3	6	35.42
41 61 501	FRONTKLAPPE ERSETZEN (FRONTKLAPPE ABGEBAUT)	3	6	42.50
51 41 503	TUERVERKLDG V R AUS-/EINBAUEN	3	6	35.42
51 16 900	RUECKSPIEGEL TUER V R AUS-/EINBAUEN	3	1	7.08
51 21 800	FENSTERSCHACHTLEISTE V R AB-/ANBAUEN	3	1	7.08
51 15 830	STOSSLEISTE TUER V R AB-/ANBAUEN	3	1	7.08
51 21 640	SCHLIESSZYLINDER TUER V R AB-/ANBAUEN	3	2	14.17
51 21 770	AUSSENORIFF TUER V R AB-/ANBAUEN	3	2	14.17
KN	LUFTFUHRUNG FUER KUEHLER AUS-/EINBAUEN	3	4	28.33
0741	SEITENWAND V L INSTANDSETZEN	3	6*	42.50
1009	VORDERWAND INSTANDSETZEN	3	18*	137.50
1134	VORDER STUETZTR R INSTANDSETZEN	3	6*	42.50
1218	MOTORSTUETZE V R INSTANDSETZEN	3	6*	42.50
97 99 000	VORBEREITUNGSARBEIT FUER HOHLRAUM- KONSERVIERUNG UMFASST: RUESTUMFAENGE FUER SPRITZ- PISTOLE	3	4	28.33
97 11 524	MOTORTRAEGER MIT RADHAUS R NACHBEHANDELN	3	3	21.25
97 61 501	FRONTKLAPPE MIT HOHLRAUMKONSERVIERUNG NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	3	21.25
97 35 512	SEITENWAND V L NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	2	14.17
97 35 513	SEITENWAND V R NACHBEHANDELN SYSTEM AUDATEX	3	2	14.17



SCHADEN - KALKULATION

ARBEITSLohn ZEITBASIS 12 AW-1 STD PREIS/KL 1 = 85,00 EUR/STD  
 PREIS/KL 2 = 85,00 EUR/STD  
 PREIS/KL 3 = 85,00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ INSTANDESETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-  
 LEIT-NR PREIS

(VERBUNDARBEIT)

LACKIERUNG

ZEITBASIS 12 AW-1 STD PREIS = 99,90 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT 2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
99 44 809	HALTER KENNZEICHEN V	LACKIEREN STUFE 2	3	29,97
99 48 529	STOSSSTANGE V	LACKIEREN STUFE 2	20	199,80
LE 0303	BLENDE STOSSFAENGER	LACKIEREN STUFE 2	3	29,97
99 41 529	FRONTKLAPPE	LACKIEREN STUFE 2	31	309,69
99 33 719	BLENDE V R	LACKIEREN STUFE 2	1	9,99
	SCHWEINWERFERGEHAEUSE			
99 35 519	SEITENWAND V R	LACKIEREN STUFE 2	9	89,91
99 35 529	SEITENWAND V L	LACKIEREN STUFE 2	10	99,90
L 1009	VORDERWAND	LACKIEREN STUFE 1	5	49,95
L 1218	MOTORTRAEGERKOPF R	LACKIEREN STUFE 1	3	29,97
99 51 538	TUER V R	LACKIEREN STUFE 1	9	89,91
99 21 609	AUSSENGRIFF V R	LACKIEREN STUFE 1	1	9,99
99 99 000	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT		26	259,74

ERSATZTEILE

FAHRSTAND

: 01.03.2014 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0257	KENNZEICHEN V	KN	18,00
0258	KENNZEICHENBLENDE V	KN	5,00
0260	HALTER KENNZEICHEN V	51 11 8 244 354	24,24
0283	VERKLEIDUNG STOSSF V	51 11 8 218 172	345,06
0299	ABDECK I L STOSSF V	51 11 7 064 081	9,79
0300	ABDECK I R STOSSF V	51 11 7 064 082	9,79
0301	DTG STOSSFAENGER V	51 11 8 191 149	9,21
0303	BLENDE STOSSFAENGER	51 11 8 226 599	47,43
0305	LUFTGITTER STOSSF V	51 11 8 204 363	17,06
0309	LUFTGITTER L STOSSF	51 11 8 232 771	12,12
0310	LUFTGITTER R STOSSF	51 11 8 232 772	12,12
0311	LUFTGITTER V L	51 11 8 233 341	12,40
0312	LUFTGITTER V R	51 11 8 233 342	12,40
0317	HALTER L STOSSF V	51 11 8 195 295	3,66
0318	HALTER R STOSSF V	51 11 8 195 296	3,66
0325	PRALLDAEMPFER V L	51 11 8 195 297	75,06
0326	PRALLDAEMPFER V R	51 11 8 195 298	75,06
0336	TRAEGER STOSSF V	51 11 8 195 287	134,17
0415	ZIERGITTER V L	51 13 8 208 683	28,36
0416	ZIERGITTER V R	51 13 8 208 684	28,36
0431	EMBLEM V	51 14 8 132 375	31,16
0471	FRONTKLAPPE	41 61 8 237 725	322,14
0494	FANGHAKEN	51 23 8 238 459	12,71
0503	UNTERTEIL L SCHLOSS	51 23 8 203 859	13,24

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2





SCHADEN - KALKULATION

ERSATZTEILE

PREISSTAND

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0504	UNTERTEIL R SCHLOSS	51 23 8 203 859	12.24
0506	BOWDENZUG M FRONTKL	51 23 8 208 630	8.70
0562	SCHWEINWERFER R KPL	63 12 6 904 276	295.47
0594	HALTER SCHEINW V R	63 12 8 380 188	36.54
0600	ABDECKLEISTE R	63 12 8 384 490	12.92
0608	BLENDE SCHEINW R	51 13 8 208 690	27.47
0610	KREDER BLENDE R	51 13 8 229 138	2.41
0678	BLINKLEUCHE V R	63 12 6 904 300	24.53
0742	SEITENWAND V R	41 35 8 241 440	189.46
0844	ABDECKUNG V RADH R	51 71 8 224 986	27.42
1015	LUFTFUEHRUNG V	51 71 8 268 371	34.64
1546	BLENDE I A-SPIEGEL R	51 32 8 204 176	6.16
1574	ABDECK TUERSCHL V R	51 21 7 002 278	9.93

SCHLUSSKALKULATION

SUR SUR

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AM + 1 STD					
GESAMT KL 2	9 AM X	85.00	EUR/STD	63.75	
GESAMT KL 3	108 AM X	85.00	EUR/STD	765.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					828.75
NEBENKOSTEN					
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	14 AM X	85.00	EUR/STD	99.17	
MATERIAL				20.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					119.17
LACKIERUNG ZEITBASIS 12 AM + 1 STD					
ARBEITSLOHN	121 AM X	93.50	EUR/STD	942.75	
LACKIERMATERIAL 10.00 %				282.84	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					1 225.63
ERSATZTEILE				1 949.09	
KLEINERSATZTEILE ( 2.0%)				38.98	
SCHWEMM-MATERIAL				10.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					1 998.07
REPARATURKOSTEN OHNE MWST					4 171.62
MWST 19.00 %					792.61
REPARATURKOSTEN MIT MWST					4 964.23

ERLAUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE-UPE D HERST/IMPORT

\* = ANWENDEANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

|-ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = DEKRAT01

SYSTEM AUDATEX

BLATT

3

**Fotoanlage**

Diese Fotoanlage besteht aus 17 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild 1:



Bild 2:

**Fotoanlage**



**Bild 3:**



**Bild 4:**

**Fotoanlage**



**Bild 5:** Motordeckel gestaucht



**Bild 6:** Motordeckel stark deformiert s.f.Fotos 1

**Fotoanlage**

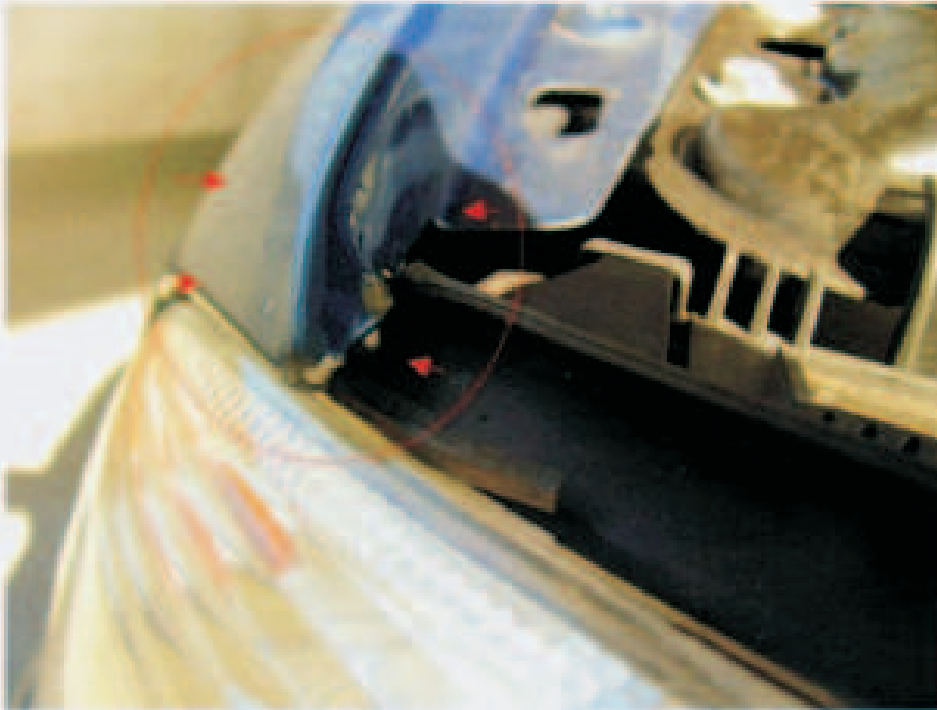


Bild 7:



Bild 8:

**Fotoanlage**



**Bild 9:** Kotflügel vorn eingedrückt



**Bild 10:** Stosstange links vorn aus Führung gedrückt

**Fotoanlage**



**Bild 11:**



**Bild 12:** Stosstange vorn eingedrückt

**Fotoanlage**



Bild 13:



Bild 14: Anstoss an Scheinwerfer rechts



**Fotoanlage**



**Bild 15:** Scheinwerferhalterung gebrochen



**Bild 16:** Halterung unten gebrochen